

CARS-HELP.COM

Контролен лист за проверка на употребяван автомобил

Дата: 08.08.2017
 Место: София, Хорти Димитър
 Извършил (2 имена): Георги Кирков

Данни за автомобила:

Номер на автомобила: СВ 2646 ВЮ
 Номер на рамата: SJN ВВАР 12 U 000027P
 Номер на двигателя:
 Километраж: 181 288 км
 Дата на първа регистрация: 14.04.2004г.
 Брой на предишните собственици: няма данни
 Преминали технически прегледи: 30 Април 2018г.
 Застраховане ГОДО 05.10.2017

1	Документи на автомобила	Да	Не	Коментар
1.1	Голям талон	✓		не беше налице
1.2	Малък талон	✓		судата на преработка
1.3	Последно преминал технически преглед	✓		30 Април 2018г
1.4	Сервизна книжка с фактури от извършените прегледи		✗	
1.5	Техническа документация (упътване за експлоатация)		✗	
1.6	Фактури и касови бележки за техническо обслужване		✗	
1.7	Проверка номер на рамата в интернет	✓		

рецидивна рана ч смяна на шарнир

2	Задължителни атрибути на/в автомобила	Да	Не	Коментар
2.1	2 броя еднакви ключове	✓		
2.2	Пожарогасител	✓		ч-во 10.10.2015г
2.3	Аптечка	✓		
2.4	Триъгълник	✓		
2.5	Резервна гума и крик (в изправност)	✓		
2.6	Светлоотразителна жилетка	✓		
2.7	Комплект резервни крушки		✗	

3	Каросерия, външен вид, екстериор	Да	Не	Коментар
3.1	Боята съответства на описанието (няма неравномерно напластяване, издутини, драскотини, разлики в цвета, остатъци от боя по гумените уплътнения)		✗	Р-ка преден капак ПДК и РЛК Задна броня сменяна
3.2	Автомобилът няма щети от ръжда (ауспух, под, калници, врати, акумулатор, уплътнения на предното и задното стъкло, подвижния покрив)	✓		

3.3	Стъклата са без драскотини и следи от удари от камъни	✓		
Дата на производство на стъклата:				
	Предно стъкло	Nissan Skyline 43R-008594		✓ 1
	Предно ляво стъкло	43R-00049		✓ 1
	Задно ляво стъкло	43R-00049		✓ 1
	Стъкло багажник	43R-00048		✓ 1
	Задно дясно стъкло	43R-00048		✓ 1
	Предно дясно стъкло	43R-00049		✓ 1
3	Каросерия, външен вид, екстериор	Да	Не	Коментар
3.4	Хлабините съвпадат (врати, капак на двигателя, багажник, калници) 3B-мех, сменящи			личен, латинска шиф. бр.
3.5	Вратите, багажникът и капакът на двигателя се затварят правилно и ключалките са в изправност	✓		използване при затваряне на
3.6	Подкалниците лягат правилно на местата си и са оригинални; Не са меки и не се огъват при допир;		✗	пл. бр. 31 се огъва
3.7	Размерът на гумите съвпада с данните в документите на автомобила			сгунана гума ПМДРЛК
ГУМИ: Марка и Тип; Размер; Профил				
3.7.1	Предна лява Windsor Catchpower	215/50	R17	95W (3874)
3.7.2	Предна дясна Windsor Catchpower	215/50	R17	95W (3874)
3.7.3	Задна лява Windsor Catchpower	225/50	R17	95W (3874)
3.7.4	Задна дясна Windsor Catchpower	215/50	R17	95W (3874)
3.8	Гумите са еднакви навсякъде, гумите не са износени отвън навътре	✓		3mm
3.9	Дълбочината на протекторите съответства на законовите разпоредби: Летни гуми 1,6 mm и зимни гуми 4 mm	✓		
3.10	Светлините функционират (габарити, къси светлини, дълги светлини, задни светлини, стопове, мигачи, заден фар за мъгла, фарове за мъгла)		✗	Задни стопове не функционират
3.11	Джантите на гумите не са изкривени, счупени, одраскани, замърсени, ръждясали		✗	пл. бр. 31 - одраскани
3.12	Проверката на амортизаторите показва, че са в добро състояние			Зад. пружини не работят
3	Каросерия, външен вид, екстериор	Стойности		Коментар
Сила на лака				
3.13	Преден капак	200-260		предварително
3.14	Преден ляв калник	170-170		- и -
3.15	Предна лява врата	101-170		- и -
3.16	Задна лява врата	105-160		- и -
3.17	Заден десен калник	150-160		- и - удар
3.18	Багажник	100-120		об
3.19	Заден десен калник	200-200		предварително
3.20	Задна дясна врата	98-440		всички детайли
3.21	Предна дясна врата	300-200		удар, предвар.
3.22	Преден десен калник	200-600		предварително
3.23	Покрив	50-10		об

качеството

3874
3mm

Задни стопове не функционират
преден лев заден
пл. бр. 31 - одраскани
Зад. пружини не работят
пл. бр. 31 - одраскани

4	Купе, интериор	Да	Не	Коментар
4.1	Няма влага под подложките на пода, килима и в багажното отделение, няма изпотени стъкла	✓		
4.2	Има предпазни колани, лесно подвижни и без дефекти (няма скъсани места, не са разнищени)		✗	ПА не се проверява ЗЛ-04 ЗЛ-04
4.3	Тапицерията, таванът и багажникът са в изправност (няма петна, разкъсвания, дупки)		✗	инициална откупена ПА-не се проверява
4.4	Седалките са в изправност (регулируемо преместване, проверка на отоплението на седалките, отстранете калъфите)	✓	✗	предна седалка протрита
4.5	Скоростен лост, педали, волан не са изхабени и износени; не са сменяни наскоро;	✓		
4.6	Прозорците и евентуално подвижният покрив се отварят и затварят	✓		ЗЛ скърца моторът
4.7	Всички превключватели, контролни лампи и функции са в изправност (вентилация, климатична уредба, отопление, клаксон)	✓		
4.8	Касетофонът работи; Навигацията работи; Всички високоговорители работят;	✓		
4.9	Отопление на задното стъкло, стъклочистачки, вътрешно осветление и т.н.)	✓		
4.10	Педалите (покритие / гума) са безупречни – сравнете износването с показанието на километража		✗	накъсвания
4.11	При въртене на волана няма луфтове и нехарактерни звуци		✗	скърцаване нехарактерни звук, релее

5	Двигателен отдел	Да	Не	Коментар
5.1	Нивото на маслото е в зададения обхват (проверете маслото и датата на смяна на картончето за смяна на маслото)		✗	чир мжк. няма дефектна за последна смяна
5.2	Маркучите, тръбопроводите и скобите са без дефекти (няма загуба на течност, няма течове)	✓		
5.3	Нивото на спирачната течност и охлаждащата вода са в изправност		✗	Охлаждащата на ММ; добавяне на антифриз
5.4	Двигателят е студен преди запалването		✗	
5.5	Запалването на двигателя е лесно; няма скърцане, тракане, виене и вдигане на обороти;		✗	скърцаване
5.6	Няма следи от масло или загуба на масло по двигателя		✗	
5.7	При откачване на цилиндрите 1 по 1 няма такъв, който да не оказва влияние при работата на двигателя	✓	✓	✓
5.8	Оборотите на празен ход са стабилни и са под 1000	✓		
5.9	При рязко подаване на газ няма нехарактерни звуци и шумове; Двигателят поема добре газта и връща нормално оборотите	✓		
5.10	При работещ двигател и отворена капачка за маслото няма духане и изхвърляне на масло от отвора		✗	духане и изхвърляне на масло
5.11	Няма бяла пяна или филм на капачката за маслото (в противен случай уплътнението на главата на цилиндъра е дефектно)	✓		

5.12	При форсиране на двигателя от ауспуха не излиза черен или бял дим;		X	Зерен дим антифриз; масло
5.13	Полусите на акумулатора са чисти и не показват следи от оксидация	✓		
5.14	Зъбните ремъци са без разкъсвания (осведомете се, дали са били сменени)	✓		
5.15	Шумът от мотора е нормален, няма виене, тракане, трополене;	✓		
5.16	При запушване на ауспуха двигателят заглъхва	✓		
5.17	Продавачът е склонен маслото да бъде сменено преди покупката и двигателят да се закачи в сервиз за проверка	—	—	—

6	Под автомобила	Да	Не	Коментар
6.1	Спирачните дискове и накладки са в изправност			ПА-0к; ЗЛ-0к
6.2	Спирачните маркучи и тръбопроводи не изпускат течност	✓		ЗЛ-0к; ПА-0к
6.3	Ауспухът е в изправност (ръждясване и плътност)	✓		
6.4	По ауспуха няма наслоено масло; ауспухът не е омаслен		X	Окна слязване
6.5	Амортисьорите не изпускат течност, не тракат	✓		ПА-0к; ЗЛ-0к
6.6	Нивото на спирачната течност е в норма и в изправност	✓		ЗЛ-0к; ПА-0к
6.7	Други места с ръжда и поправки		✓	няма

7	Тест драйв/ пробно каране	Да	Не	Коментар
7.1	Ускорение			
7.2	Спирачен път, спирачен ефект			
7.3	Съединителят има нормален ход			
7.4	Проверката на амортисьорите показва, че са в добро състояние			
7.5	След тест-драйва няма течове в двигателния отдел			
7.6	При движение по инерция няма съмнителни шумове			
7.7	При движение по прав път колата не занася на една страна и не губи траекторията си			
7.8	При спиране колата спира в права посока; не занася на една страна			
7.9	В скоростния лост няма луфтове			
7.10	Ръчната спирачка работи и хваща при спиране под наклон			
7.11	При въртене в кръг няма трополене и скърцане от гумите			

* Условия за проверка: от 18:30 до 20:00; светло, ясно време














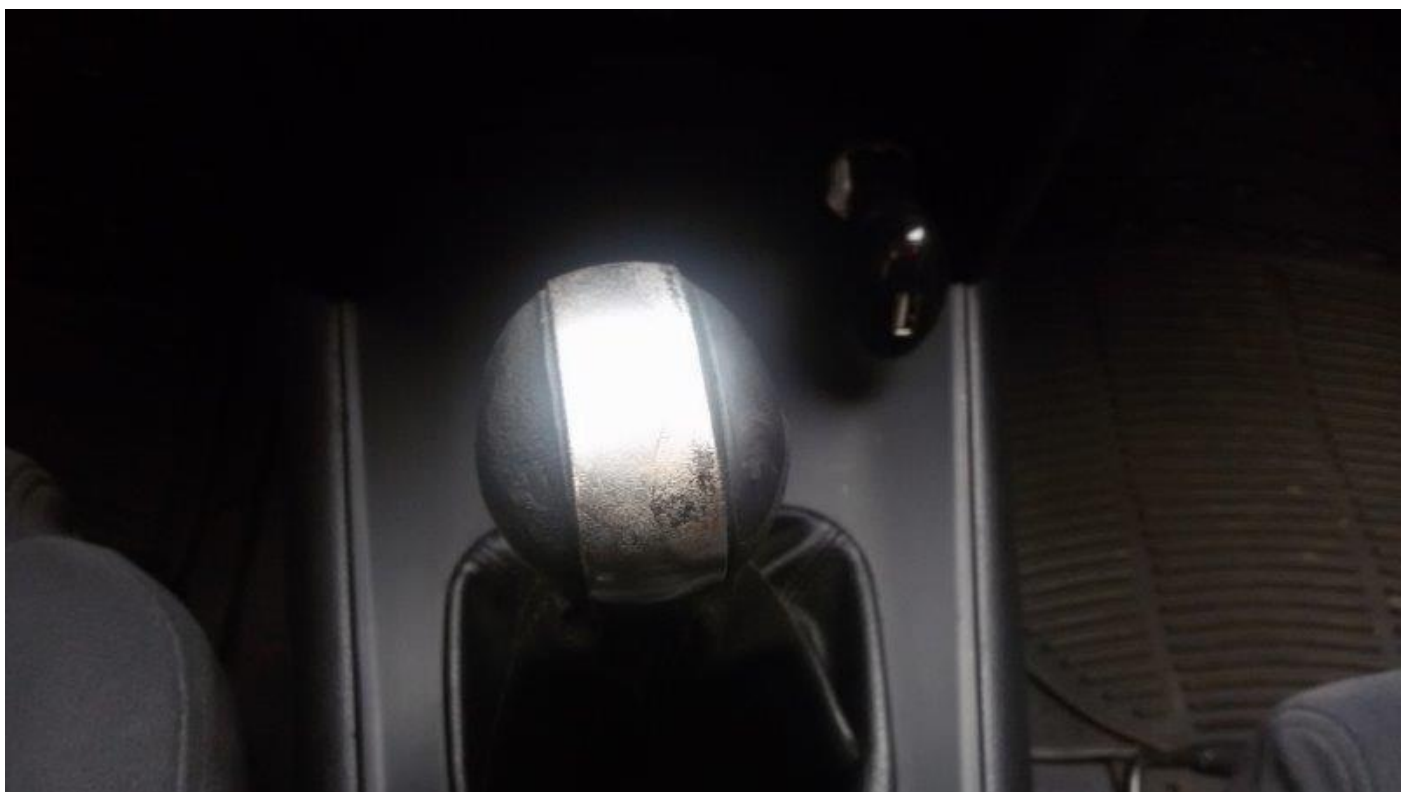

Изгорена тапицерија задна седалка



Изгорена тапицерија задна седалка





Липсва лайна шофьорска врата:



Счупена щипка преден десен подкалник



Забита видия задна лява гума:



Предна лява алуминиева джанта – счупвания, одрасквания, износвания, липсва оригинален капак:



Задна лява джанта – наранявания, драскотини, липсва оригинален капак :



Задна дясна джанта – външни одрасквания, драскотини, единствена джанта с капак:



Предна дясна – отчупвания, одрасквания:




Предна дясна гума – износена, напукана:



Измервания дебелина на боята:



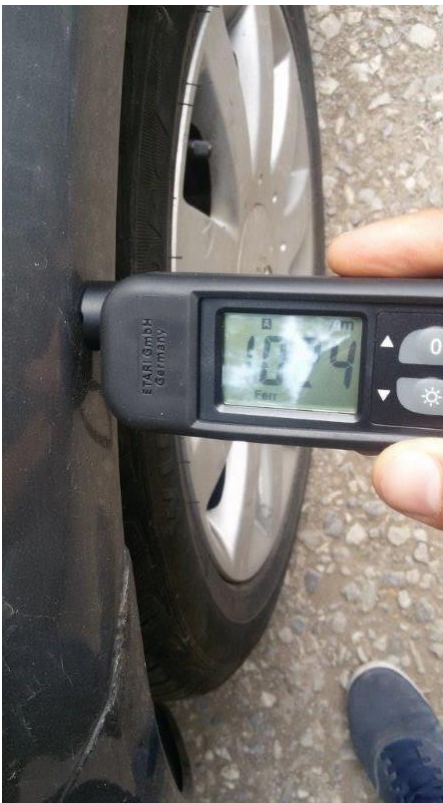



Счупена щипка за закрепване на заден десен колана:



Разкъсвания под педалите:



Нивото на маслото е по средата, а трябва да е на макс:



Акумулатор:



Скъсано гумено уплътнение преден ляв амортисьор:



Снимка омаслен ауспух:



Видео клип двигател: <https://www.youtube.com/watch?v=z3JVpBDwfBc>

Видео клип изхвърляне антифриз и масло през ауспуха: <https://www.youtube.com/watch?v=ib7C9uvhpg0>